

Monteringsvejledning

Udluftningsprop Ø21 mm eller Ø26 mm og ekspansionspropsæt Ø25 mm



Montering

1. Skumhul bores i muffen.
Ø20,0 mm for udluftningsprop Ø21 mm.
Ø25,5 mm for udluftningsprop Ø26 mm.
2. Umiddelbart efter opskumning bankes udluftningsprop i skumhul.
3. Efter skummets hærdetid fjernes udluftningsprop og hul Ø20,0 mm udbores til Ø25,5 mm.

OBS: Det er vigtig ikke at beskadige hullets kant.

Omkring hul rengøres med smergellærred ca. Ø100 mm.
4. Ekspansionsbæger med pakring monteres i hul.
Bank ekspansionsprop i bæger.
5. Varm med blød gasflamme over ekspansionsprop, indtil pakring/
mastik flyder.
6. Fops kan eftermonteres over ekspansionsprop, hvorved dobbelttætning opnås.

